

Schéma(s) unifilaire(s) : 2

Plan(s) de position : 1

Annexe(s) : 1

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) :

Responsable de l'exécution des travaux : SPRL LER

Compteur : n° : 4417728

Index Jour : 9718.8kWh

EAN : Non communiqué

TVA : BE0474577448

2. Branchement

Tension de service : 3N400V

Protection branchement : Existante de 20A

Alimentation tableau principal : VOB - 4x16mm²

Interrupteur général : 40A/300mA - type A

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : Piquet(s) de terre

Nombre de tableau

1

Nombre de circuits

23

4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2020 et d'avant le 0
Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : Section 8.4.3 Ancienne installation -

Base : Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs

Dérogations : Section 8.2.2. Installations électriques domi

Résistance de dispersion de la prise de terre : 29Ω

Isolement général : 10MΩ

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent

☒ Correspondance des schémas à l'installation

☒ Etat du matériel d'installation fixe

☒ Contacts directs et indirects

☐ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test

☐ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel

☒ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs

Article réf.

Néant

Infraction(s) – Observation(s)

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : a été plombé

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 07/06/2048

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Le procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.

Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.

(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Marian Pawlik

Date : 07/06/2023

Visa:

enercetec
Marian Pawlik
0455/10.61.53

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension
suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).**

1. Identification

Adresse de l'installation (Unité d'habitation) :

Responsable de l'exécution des travaux : SPRL LER

Compteur : n°: 4417728

Index Jour : 9718.8kWh

EAN : Non communiqué

TVA : BE0474577448

2. Branchement

Tension de service : 3N400V

Protection branchement : Existante de 20A

Alimentation tableau principal : VOB - 4x16mm²

Interrupteur général : 40A/300mA - type A

Cachet GRD : ORES

3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : Piquet(s) de terre

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	23

4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2020 et d'avant le 01/06/2023, d'avant le 01/10/1981
Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

5. Contrôle

Type de contrôle : Section 8.4.3 Ancienne installation - Visite de contrôle.

Base : Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.

Dérogations : Section 8.2.2. Installations électriques domestiques ancien RGIE.

Résistance de dispersion de la prise de terre : 29Ω

Isolement général : 10MΩ

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre

☒ Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent

☒ Correspondance des schémas à l'installation

☒ Etat du matériel d'installation fixe

☒ Contacts directs et indirects

☐ Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test

☐ Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel

☒ Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

6. Infractions/Observations

Inf/Obs

Article réf.

Néant

Infraction(s) – Observation(s)

7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : a été plombé

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 07/06/2048

8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.

Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie Electrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Electricité.


(1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Marian Pawlik

Date : 07/06/2023

Visa:


Marian Pawlik
0455/10.63.53

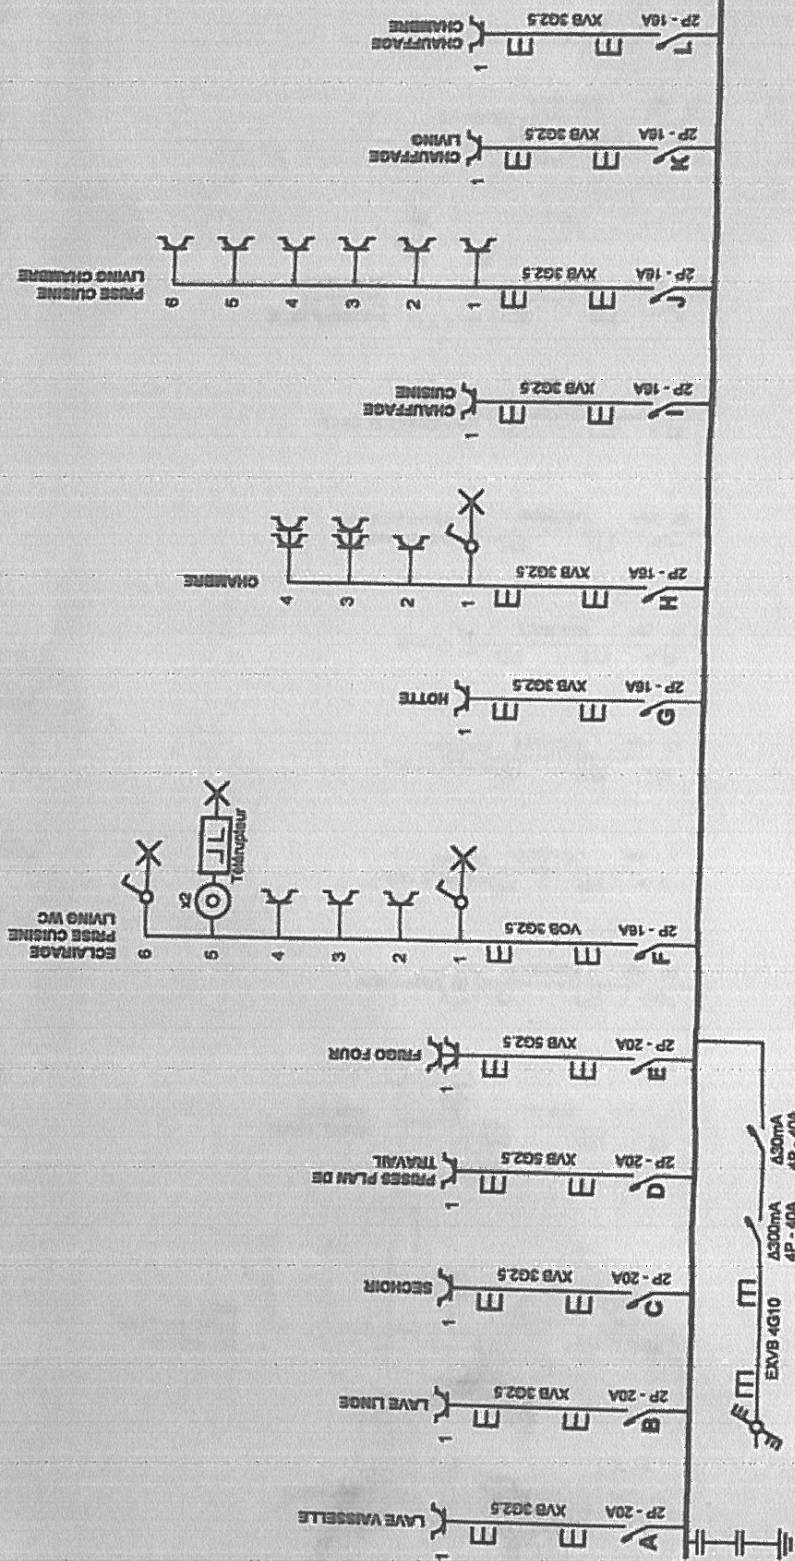

<p>Organisme agréé</p> <p>07/06/2023</p>	<p>Adresse de l'installation électrique</p> <p>VALENTINE LALOUX</p> <p>RUE PRINZ 1A</p> <p>5100 JAMBES</p> <p>Tél.: GSM:</p> <p>Fax:</p> <p>e-mail:</p>	<p>Installateur</p> <p>L.E.R. SPRL</p> <p>Mme des Prairies</p> <p>6020 MALONNE</p> <p>Tél.: GSM:</p> <p>Fax:</p> <p>e-mail:</p> <p>TVA BE0474.677.448</p>	<p>P. 1/4</p> <p>Schéma unifilaire</p> <p>3 x 400V + N - 50Hz</p>
--	---	---	---

© Schéma électrique n° 1



Argenteo argento

Per informazioni e per ricevere il catalogo, inviate questo coupon a:

Argenteo argento - Via S. Maria 10 - 00187 Roma - Tel. 06/478011

Tel.: _____ **GSM:** _____

Fax: _____

e-mail: _____


Adresse de l'installation électrique
VALENTINE LALOUX
RUE PRINZ 1A
5100 JAMBES
Tel. : GSM: 06 80 20 60 16
Fax : 06 80 20 60 16
e-mail: valentine.laloux@orange.fr

Installateur
L.E.R. SPRL
Pré des Praules
5020 MALONNE
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :
TVA BE04745774

p. 2/4
Schema unilatale
3 x 400V + N ~ 50Hz

© 1997 by the American Psychological Association
© 1997 by the American Psychological Association

3EME

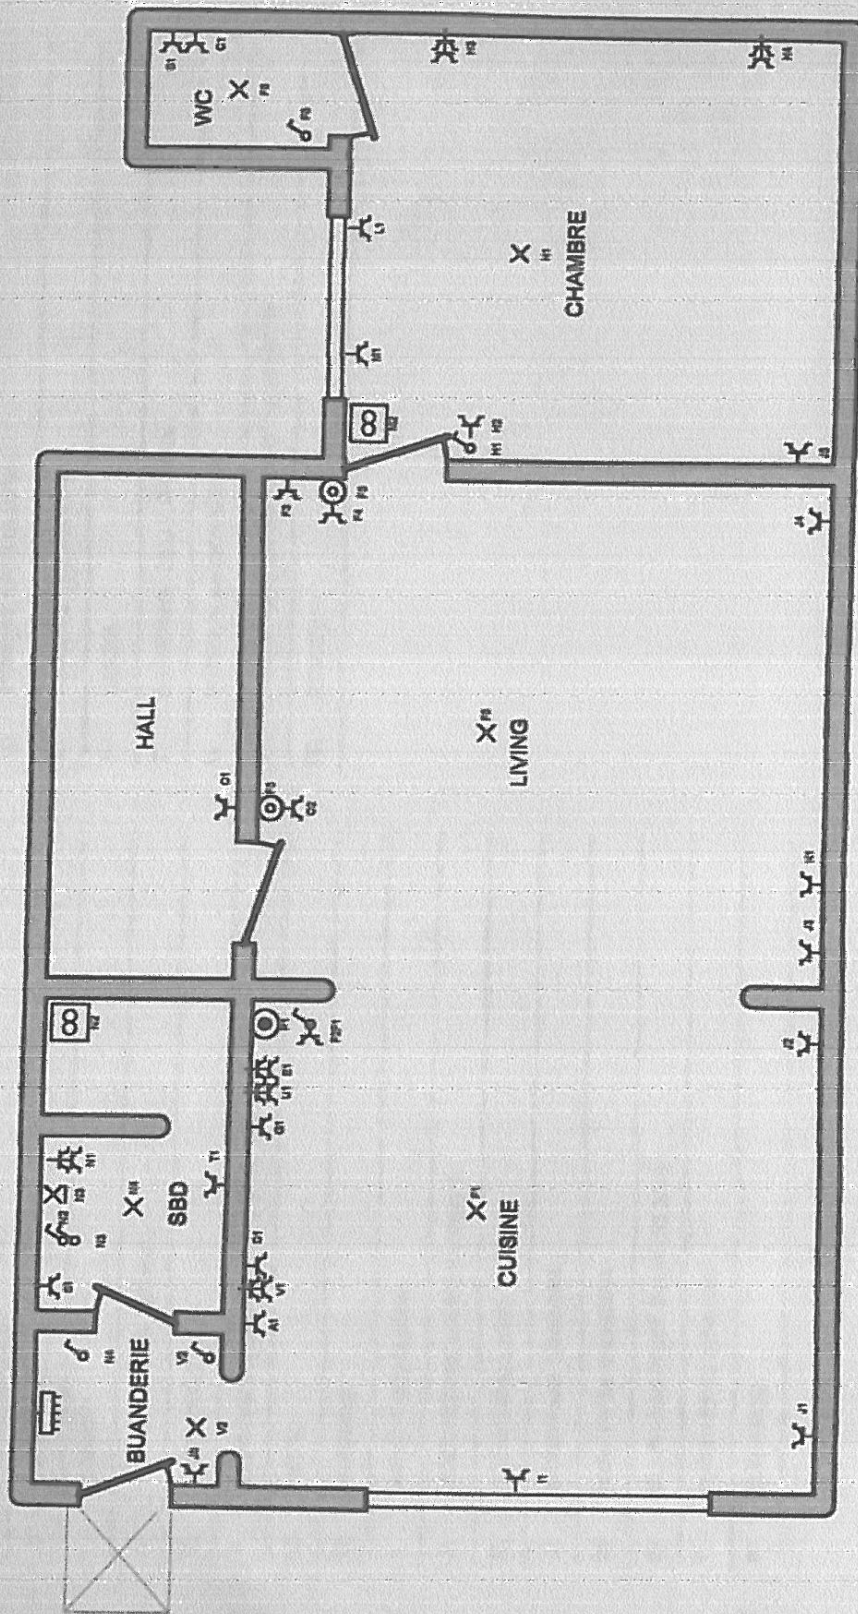

Organisme agré

Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail:

Adresse de l'installation électrique

VALENTINE LALOUX
RUE PRINZ 1A
6100 JAMBES
Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail:

Installateur

L.E.R. SPRL
Prt des Praises
6020 MALONNE
Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: TVA BE0474.577.448

P. 3/4

Schéma de position
3 x 400V + N - 50Hz

Gabriel de laet

A:	LAVE VAISSELLE
B:	LAVE LINGE
C:	SECHOIR
D:	PRISES PLAN DE TRAVAIL
E:	FRIGO FOUR
F:	ECLAIRAGE PRISE CUISINE LIVING WC
G:	HOTTE
H:	CHAMBRE
I:	CHAUFFAGE CUISINE
J:	PRISE CUISINE LIVING CHAMBRE
K:	CHAUFFAGE LIVING
L:	CHAUFFAGE CHAMBRE
M:	HVAC PRISE CHAMBRE
N:	ECLAIRAGE PRISE SALLE DE BAIN
O:	PRISE LIVING COULOIR
P:	CUISINIERE

Q:	RESERVE VERS CUISINE
R:	RESERVE VERS CUISINE
S:	BOILER
T:	CHAUFFAGE SALLE DE BAIN
U:	PRISES PLAN DE TRAVAIL
V:	PRISES PLAN DE TRAVAIL ET BUANDERIE
W:	RESERVE

Organisme agréé Td: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Adresse de l'installation électrique VALENTINE LALOUX RUE PRINZ 1A 5700 JAMBES Td: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur L.E.R. SPRL Prô des Praules 5020 MALONNE Td: - GSM: - Fax: - e-mail: - TVA BE0474 577 448	p. 4/4 Liste des circuits 3 x 400V + N - 50Hz
---	---	--	---

A: LAVE VAISSELLE

B: LAVE LINGE

C: SECHOIR

D: PRISES PLAN DE TRAVAIL

E: FRIGO FOUR

F: ECLAIRAGE PRISE CUISINE LIVING WC

G: HOTTE

H: CHAMBRE

I: CHAUFFAGE CUISINE

J: PRISE CUISINE LIVING CHAMBRE

K: CHAUFFAGE LIVING

L: CHAUFFAGE CHAMBRE

M: HVAC PRISE CHAMBRE

N: ECLAIRAGE PRISE SALLE DE BAIN

O: PRISE LIVING COULOIR

P: CUISINIERE

Q: RESERVE VERS CUISINE

R: RESERVE VERS CUISINE

S: BOILER

T: CHAUFFAGE SALLE DE BAIN

U: PRISES PLAN DE TRAVAIL

V: PRISES PLAN DE TRAVAIL ET BUANDERIE

W: RESERVE

Organisme agréé

Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :

Adresse de l'installation électrique
VALENTINE LALOUX
RUE PRINZ 1A
5100 JAMBES
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :

Installateur
L.E.R. SPRL
Prof des Pratiques
5020 MALONNE
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :
TVA BE0474577448



P. 4/4
Ligne des circuits
3 x 400V + N - 50Hz

Rechercher des circuits

A: PRISE SALLE DE BAIN PIECE DE VIE

B: CHAUFFAGE PEICE DE VIE

C: ECLAIRAGE PRISE PIECE DE VIE

D: PRISES ECLAIRAGE SALLE DE BAIN

E: PRISE PEICE DE VIE

F: ECLAIRAGE SALLE DE BAIN

Organisme agréé

Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :

Adresse de l'installation électrique

VALENTINE LALOUX
RUE PRINZ IA
5100 JAMBES
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :

Installateur

L.E.R. SPRL
P10 des Prales
6020 MALONNE
Tél. : GSM :
Fax :
e-mail :
TVA BE0474577448

p. 33

Limite des circuits
3 x 400V + N - 50Hz